



RAPORT Z OGLĘDZIN POJAZDU

Marka Model

Informacje podstawowe o pojeździe

MARKA	Land Rover
MODEL	Discovery Sport (L550)
ROCZNIK	2015
POJEMNOŚĆ	1999
MOC	241 KM (177 kW)


RODZAJ PALIWA	Benzyna
NADWOZIE	SUV
SKRZYNIA BIEGÓW	Automatyczna
PRZEBIEG	104137 km
VIN	SALXXXXXXXXXXXXXX

Rodzaj napędu	AWD 4x4
Układ silnika / ilość cylindrów	R4
Data pierwszej rejestracji	14.05.2015
Kraj pochodzenia	Polska
Data pierwszej rejestracji w Polsce	14.05.2015
Data następnego badania technicznego	23.07.2022
Data ważności ubezpieczenia	07.10.2022
Numer rejestracyjny pojazdu	XXXXXX





Pomiar lakieru i szczelin

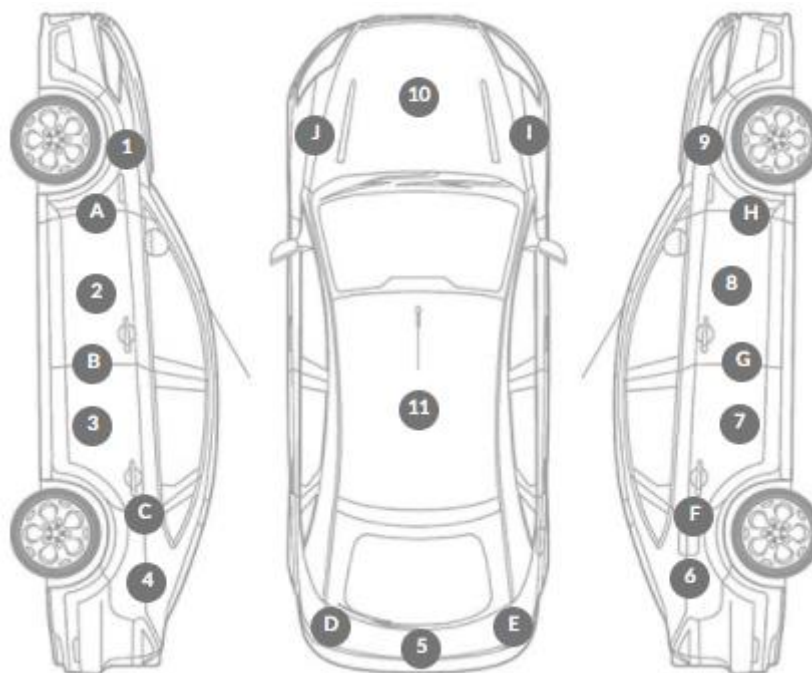

Punkt	max [μm]	min [μm]
1.	96	91
2.	101	93
3.	99	90
4.	129	121
5.	140	121
6.	126	122
7.	98	95
8.	113	89
9.	106	93
10.	94	87
11.	100	92

Punkt	max [μm]	min [μm]
A	108	100
B	106	104
C	98	90
D	129	121
E	140	132
F	128	120
G	98	92
H	111	104
I	102	94
J	104	96

Wnioski po oględzinach lakieru

- nadwozie nie nosi śladów napraw blacharsko-lakierniczych, powłoka lakiernicza ma grubość od 90-140 mikronów w zależności od elementu,
- lakier posiada ślady niefachowej kosmetyki (duża ilość pozostałości wosku przy uszczelkach),
- samochód od jakiego czasu nieużytkowane (mech przy uszczelkach),
- brak śladów demontażu poszczególnych elementów,
- zarysowane oba zderzaki + uszkodzenie zderzaka przy otworze załadunkowym,
- porysowany prawy tylny narożnik,
- uszkodzony korek wlewu paliwa (urwany element mocujący),
- osłona ozdobna maski do ponownego lakierowania.





- ślady korozji w przedniej części podwozia,
- zamontowane fabryczne relingi dachowe,
- wypaskowana tylna tablica rejestracyjna, prawdopodobnie wcześniej była na przodzie.

Informacje o szybach

	Producent	Nr. fabryczny	Data produkcji
Przód	Land Rover		2015
P. przednie drzwi	Land Rover		2015
P. tylne drzwi	Land Rover		2015
Tył	Land Rover		2015
L. Tylne drzwi	Land Rover		2015
L. przednie drzwi	Land Rover		2015

Wnioski po oględzinach szyb

- szyby z 2015 roku, czołowa posiada dwa małe uszkodzenia (do naprawy lub wymiany)





Światła

Typ	Stan	Rok produkcji	Komentarz
Mijania	Ok	2015	
Kierunkowskazy	Ok	2015	
Stopu	Ok	2015	
Długie	Ok	2015	
Postojowe	Ok	2015	
Przeciwmgłowe Przód	Ok	2015	
Przeciwmgłowe Tył	Ok	2015	
Awaryjne	Ok	2015	
Cofania	Ok	2015	
Dzienne	Ok	2015	

Wnioski po oględzinach świateł

– lampy przednie zgodne z datą produkcji auta (kwiecień, maj 2015).





Koła

	Lewy Przód	Lewy tył	Prawy Przód	Prawy tył
Typ	Budżetowe	Budżetowe	Budżetowe	Budżetowe
Producent				
Model				
Data produkcji	5221	5221	5221	5121
Felga	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa	Aluminiowa
Stan Felgi	Widoczne uszkodzenia – duże ubytki	Widoczne uszkodzenia – duże ubytki	Widoczne uszkodzenia	ok
Stan bieżnika	Ok, opony nowe	Ok, opony nowe	Ok, opony nowe	Ok, opony nowe

Wnioski po oględzinach kół

- nowe budżetowe opony w rozmiarze 245/45/R20 (trzy sztuki DOT: 5221, jedna, DOT: 5121), (koszt jednej sztuki to około 300 złotych),
- trzy felgi uszkodzone (dwie przednie posiadają duże ubytki).





Komora silnika

	Stan	Komentarz
Wew. Stan maski i maty wygłuszającej	Zły	Do wymiany
Ślady odkręcania śrub mocujących	brak	
Producent i gatunek oleju		
Data ostatniej wymiany		
Przebieg ostatniej wymiany oleju		
Poziom oleju	ok	
Kolor oleju	ok	
Poziom płynu chłodniczego	ok	
Kolor płynu chłodniczego	ok	
Widoczne wycieki w komorze silnikowej od góry	brak	
Stan wizualny komory	ok	
Stan elementów konstrukcyjnych	ok	
Niepokojące dźwięki	brak	

Wnioski z oględzin komory silnika

- poziom oleju silnikowego oraz płynu chłodniczego w normie,
- brak śladów mycia komory silnika,
- wygłuszenie maski do wymiany,





Wnętrze pojazdu

	Stan	Komentarz
Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	
Koło zapasowe	Brak	Sprzedający deklarował jego posiadanie
Trójkąt	Jest	
Gaśnica	Jest	
Apteczka	Jest	
Klimatyzacja	Niesprawdzona	Brak możliwości sprawdzenia, ze względu na temperaturę zewnętrzną
Poduszki powietrzne	ok	
Wspomaganie kierownicy	ok	
Kokpit	ok	
Tapicerka	Poprawny	Widoczne ślady użytkowania
Plastiki	Zły	Łuszczący się lakier na tunelu środkowym
Drewno		
Elementy metalowe		
Inne	Pasy	Pasy zgodne z datą produkcji auta, nieszkodzone

Wnioski z oględzin wnętrza

- łuszczący się lakier na tunelu środkowym,
- zarysowane tylne oparcia foteli przednich,
- pasy bezpieczeństwa w pojeździe nie są uszkodzone,
- boczek kierowcy zarysowany w dolnej części,
- porysowane panele boczne w bagażniku,
- uszkodzona obudowa kluczyka + komunikat o zużytej baterii w kluczyku,
- brud w schowku środkowym oraz schowku pasażera,
- drobne ślady użytkowania na boczku fotela kierowcy,
- wgniezione siedzisko tylnej kanapy (prawdopodobnie od fotelika dziecięcego),
- brak rolety bagażnika (sprzedający deklarował, że ją posiada),
- brak koła zapasowego (jest zestaw naprawczy),
- brak możliwości sprawdzenia wydajności klimatyzacji ze względu na temperaturę zewnętrzną (nie była w tym roku serwisowana),
- elektryczna kłapa bagażnika sprawna,
- pozostałe wyposażenie jest również sprawne.





Jazda próbna

Wnioski z jazdy próbnej

Jazda testowa na dystansie 8 kilometrów w ruchu miejskim nie wykazała nieprawidłowości w działaniu zawieszenia, silnika bądź układów pojazdu.





Sprawdzenie podwozia

	Stan	Komentarz
Stan ogumienia od strony wew.		
Łożyska kół przednich i tylnych		
Amortyzatory (wycieki, luzy)		
Wahacze i tuleje wahaczy		
Końcówki drążków		
Stabilizatory oraz łączniki		
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)		
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)		
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)		
Połączenie silnika ze skrzynią biegów (wycieki)		
Ocena szczelności silnika od spodu (wycieki, zapocenia)		
Układ wydechowy		
Ocena pasa przedniego		
Ocena progów oraz elementów konstrukcyjnych pod kątem korozji oraz ewentualnych napraw		
Ocena fabrycznych mocowań elementów karoserii		
Stan ogumienia od strony wew.		
Łożyska kół przednich i tylnych		
Amortyzatory (wycieki, luzy)		
Wahacze i tuleje wahaczy		
Końcówki drążków		
Stabilizatory oraz łączniki		
Układ hamulcowy (przewody, tarcze, klocki)	Zły	korozja
Układ napędowy (przeguby, półosie, wał napędowy)		
Elementy przekładni kierowniczej (wycieki, luzy)		





Wnioski z oględzin podwozia

Wnioski z oględzin podwozia

Komputer diagnostyczny

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Komentarz

